

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG
 Bachmühle 2
 D-74673 Mulfingen
 Phone +49 (0) 7938 81-0
 Fax +49 (0) 7938 81-110
 info1@de.ebmpapst.com
 www.ebmpapst.com

СОДЕРЖАНИЕ

| | | |
|---|-----------|---|
| 1. ПРАВИЛА И УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ | 1 | 1. ПРАВИЛА И УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ |
| 1.1 Градация опасностей в форме предупреждающих указаний | 1 | Перед началом работ с устройством внимательно прочтите это руководство по эксплуатации. Во избежание травмирования людей или возникновения неисправностей соблюдайте все приводимые ниже предупреждения. |
| 1.2 Квалификация персонала | 1 | Данное руководство по эксплуатации является частью комплекта поставки устройства. |
| 1.3 Основные правила техники безопасности | 1 | При продаже или передаче устройства следует также передавать руководство по эксплуатации. |
| 1.4 Электрическое напряжение | 2 | Данное руководство по эксплуатации допускается размножать и передавать третьим лицам в целях информирования о возможных опасностях и способах их предотвращения. |
| 1.5 Функции обеспечения защиты и безопасности | 2 | |
| 1.6 Механическое движение | 2 | |
| 1.7 Акустические характеристики | 2 | |
| 1.8 Горячая поверхность | 2 | |
| 1.9 Транспортировка | 2 | |
| 1.10 Хранение | 3 | |
| 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ | 3 | |
| 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 4 | |
| 3.1 Чертеж изделия | 4 | ОПАСНО |
| 3.2 Номинальные параметры | 5 | Возможно возникновение опасной ситуации, которая, если не будут соблюдены указанные меры, приведет к серьезным травмам вплоть до смертельного исхода. |
| 3.3 Техническое описание | 5 | Обязательно соблюдайте указанные меры. |
| 3.4 Данные по крепежу | 6 | |
| 3.5 Условия транспортировки и хранения | 6 | |
| 4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ | 6 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| 4.1 Порядок механического подключения | 6 | Возможно возникновение опасной ситуации, которая, если не будут соблюдены указанные меры, приведет к серьезным травмам вплоть до смертельного исхода. |
| 4.2 Порядок электрического подключения | 6 | Работайте с предельной осторожностью. |
| 4.3 Подключение в клеммной коробке | 7 | |
| 4.4 Схема подключения | 9 | ОСТОРОЖНО |
| 4.5 Вскрытие дополнительных кабельных резьбовых вводов | 10 | Возможно возникновение опасной ситуации, которая, если не будут соблюдены указанные меры, приведет к легким или незначительным травмам или материальному ущербу. |
| 4.6 Проверка подключений | 10 | |
| 4.7 Включение устройства | 10 | УКАЗАНИЕ |
| 4.8 Выключение устройства | 10 | Возможно возникновение опасной ситуации, которая, если не будут приняты меры по ее устранению, приведет к материальному ущербу. |
| 5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, НЕИСПРАВНОСТИ, ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ | 11 | |
| 5.1 Очистка | 11 | 1.2 Квалификация персонала |
| 5.2 Проверка техники безопасности | 11 | Транспортировать, распаковывать, устанавливать, обслуживать, ремонтировать, а также выполнять другие операции с прибором разрешается только квалифицированному, специально проинструктированному и уполномоченному персоналу. |
| 5.3 Утилизация | 12 | Проводить работы с электрооборудованием, устанавливать прибор и проводить пробный запуск разрешается только уполномоченному на это персоналу. |
| | | 1.3 Основные правила техники безопасности |
| | | Исходящие от устройства риски для безопасности следует проанализировать повторно после его монтажа в окончательное устройство. |
| | | При выполнении любых работ на устройстве необходимо соблюдать местные инструкции по охране труда. |
| | | Держите рабочее место в чистоте и порядке. Несоблюдение порядка в рабочей зоне повышает опасность несчастного случая. |



При проведении работ на устройстве примите во внимание следующее:

- Не выполняйте никаких изменений, переналадку и переоснащение устройства без разрешения со стороны фирмы ebm-papst.

1.4 Электрическое напряжение

- Регулярно проверяйте электрооборудование устройства, см. главу 5.2 Проверка техники безопасности.
- Немедленно заменяйте ослабленные соединения и неисправные кабели.



ОПАСНО

Электрический заряд на устройстве

Возможно поражение электрическим током

- При выполнении работ на электрически заряженном устройстве становитесь на резиновый коврик.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Даже при выключенном устройстве на клеммах и разъемах присутствует напряжение

Поражение электрическим током

- Открывайте устройство только через 5 минут после отключения напряжения по всем полюсам.

ОСТОРОЖНО

В случае неисправности на роторе и рабочем колесе присутствует электрическое напряжение

Ротор и рабочее колесо имеют базовую изоляцию.

- Не прикасайтесь к ротору и рабочему колесу в смонтированном состоянии.

ОСТОРОЖНО

При подведении рабочего напряжения, например после отказа сети, происходит повторный автоматический пуск двигателя.

Опасность травмирования

- Не находитесь в опасной зоне устройства.
- При выполнении работ на устройстве отключайте подачу сетевого напряжения и блокируйте его от повторного включения.
- Дождитесь остановки работы устройства.
- Добавьте выведенное реле температуры в цепь управления таким образом, чтобы не допустить повторного автоматического пуска охлажденного двигателя после неисправности.

1.5 Функции обеспечения защиты и безопасности



ОПАСНОСТЬ

Устройство защиты отсутствует и устройство защиты неисправно

Без устройства защиты существует опасность, например, захвата рук работающим устройством, что приводит к серьезным травмам.

- Используйте устройство только с закрепленным отделяющим устройством защиты и защитной решеткой.
- Отделяющее устройство защиты должно выдерживать кинетическую энергию оторвавшейся лопатки вентилятора при максимальной частоте вращения. В нем не должно быть просветов, в

которые могут попасть, например, пальцы.

- Устройство является встраиваемым компонентом. Эксплуатирующая организация отвечает за обеспечение надлежащей безопасности устройства.
- Немедленно останавливайте устройство, если обнаруживается отсутствие или неисправность устройства защиты.

1.6 Механическое движение



ОПАСНО

Устройство с функцией вращения

Возможно травмирование частей тела, которые вступают в прикосновение с ротором и рабочим колесом.

- Обеспечьте защиту устройства от прикасания.
- Перед началом работ на установке/машине дождитесь, пока не остановятся все детали.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вращающееся устройство

Длинные волосы, выступающая одежда, украшения и подобные предметы могут быть захвачены и втянуты в устройство. Это может привести к травмам.

- При работах с вращающимися деталями не носите свободно висящую или выступающую одежду либо украшения.
- Закройте длинные волосы подходящим головным убором.

1.7 Акустические характеристики

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В зависимости от условий монтажа и эксплуатации возможен уровень звука выше 70 дБ(А).

Опасность нарушения слуха

- Примите технические защитные меры.
- Обеспечьте обслуживающий персонал соответствующими средствами защиты, например защитными наушниками.
- Кроме того, соблюдайте требования местных учреждений.

1.8 Горячая поверхность



ОСТОРОЖНО

Высокая температура на корпусе двигателя

Огнеопасно

- Обеспечьте достаточную защиту от прикосновения.

1.9 Транспортировка

УКАЗАНИЕ

Транспортировка устройства

- Транспортируйте устройство только в оригинальной упаковке.
- Во избежание смещения устройства зафиксируйте его, например, крепежным ремнем.

1.10 Хранение

- ⇒ Храните устройство после частичной или полной сборки в оригинальной упаковке в сухом, чистом месте, защищенном от непогоды и вибраций.
- ⇒ До окончательного монтажа защищайте устройство от воздействия окружающей среды и грязи.
- ⇒ Для обеспечения безотказной работы и максимально долгого срока службы устройство рекомендуется хранить не дольше одного года.
- ⇒ Даже те устройства, которые определенно предназначены для эксплуатации вне помещений, перед вводом в эксплуатацию необходимо хранить описанным ранее способом.
- ⇒ Соблюдайте температуру хранения, см. главу 3.5 Условия транспортировки и хранения.
- ⇒ Убедитесь в том, что все кабельные резьбовые вводы закрыты заглушками.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Прибор создан исключительно в качестве встраиваемого изделия для подачи воздуха в соответствии с техническими характеристиками.

Использование прибора в иных целях или целях, не отвечающих указанным выше положениям, рассматривается как неправильное и не соответствующее назначению прибора. Устанавливаемое со стороны пользователя оборудование должно выдерживать возможные механические и термические воздействия, исходящие от этого изделия. При этом следует учитывать весь срок службы установки, в которую встраивается данное изделие.

К использованию по назначению также относится

- Использование устройства только в сетях с заземленной нулевой точкой (сети TN/TT).
- Использовать устройство только в стационарных установках.
- Полное проведение всех работ по техническому обслуживанию.
- Подача воздуха при давлении окружающего воздуха от 800 до 1050 мбар.
- Использовать устройство согласно допустимой температуре окружающей среды, см. главу 3.5 Условия транспортировки и хранения и главу 3.2 Номинальные параметры.
- Эксплуатация устройства со всеми защитными устройствами.
- Соблюдение руководства по эксплуатации.

Использование не по назначению


В частности, запрещается использование устройства в следующих целях (это может привести к возникновению опасных ситуаций):

- Эксплуатация устройства с дисбалансом, обусловленным, например, отложениями грязи или обледенением.
- Эксплуатация в условиях резонанса, при сильных вибрациях или колебаниях. К таковым относятся также вибрации, передающиеся вентилятору от установки заказчика.
- Эксплуатация в медицинском оборудовании с функцией обеспечения жизнедеятельности организма человека.
- Нагнетание твердых частиц в жидкотекучей среде.
- Покраска устройства

- Ослабление соединений (например винтов) во время эксплуатации.
- Открывание клеммной коробки во время эксплуатации.
- Нагнетание воздуха, содержащего абразивные частицы.
- Нагнетание воздуха, оказывающего сильное корродирующее действие, например солевого тумана. Исключение составляют устройства, которые предназначены для эксплуатации в средах с образованием солевого тумана и имеют соответствующую защиту.
- Нагнетание воздуха, содержащего значительные объемы пыли, например, всасывание опилок.
- Эксплуатация устройства вблизи воспламеняющихся материалов или компонентов.
- Эксплуатация устройства во взрывоопасной атмосфере.
- Использование устройства в качестве элемента системы обеспечения безопасности или назначение ему защитных функций.
- Эксплуатация с полностью/частично демонтированными или модифицированными защитными устройствами.
- Другие, не указанные в описании использования по назначению, варианты применения.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Чертеж изделия

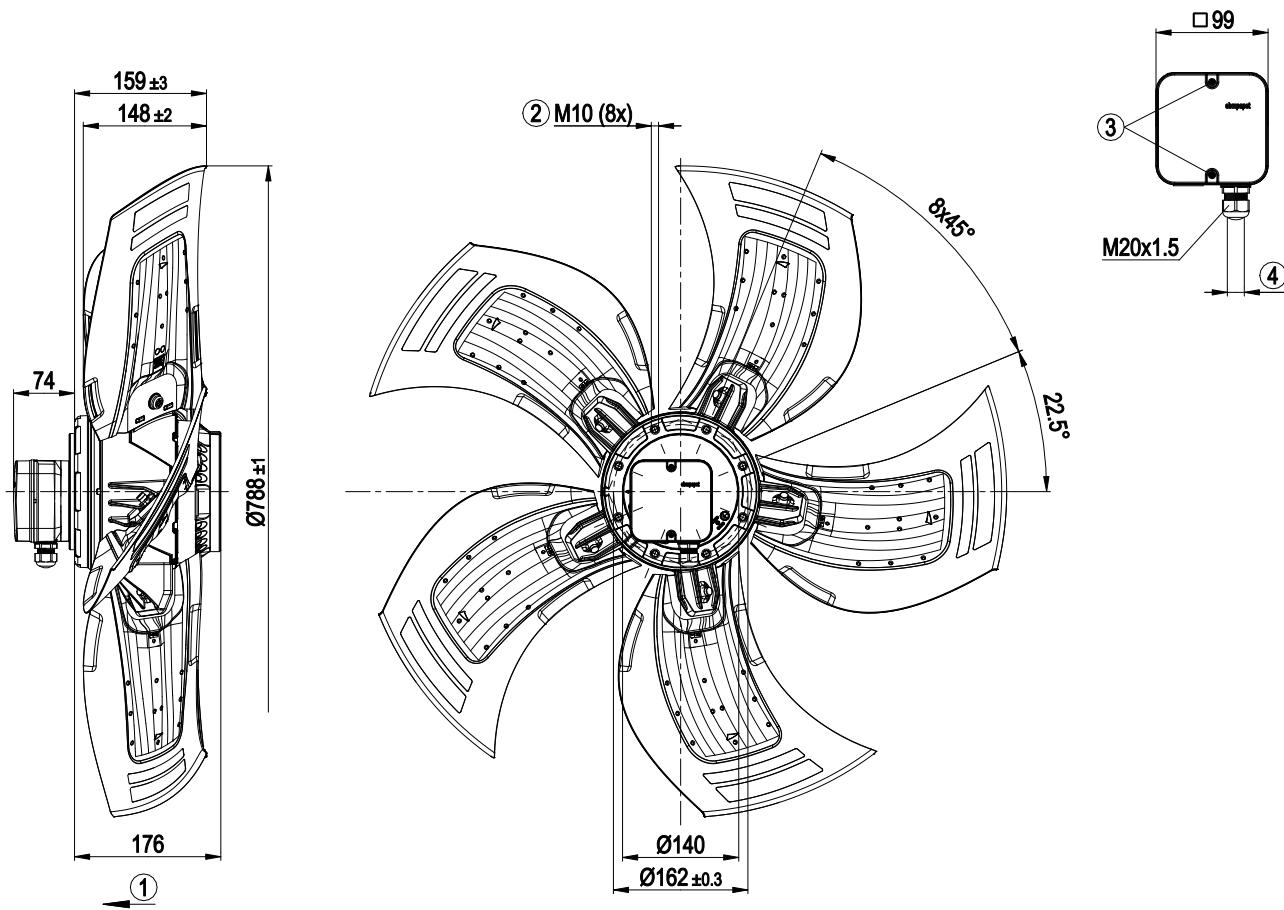

Все размеры в единице измерения мм.

| | |
|---|--|
| 1 | Направление потока воздуха «V» |
| 2 | Глубина ввинчивания: макс. 18 мм |
| 3 | Момент затяжки: $1,5 \pm 0,2$ Нм |
| 4 | Диаметр кабеля: мин. 7 мм, макс. 14 мм; момент затяжки: $2 \pm 0,3$ Нм |

3.2 Номинальные параметры

| | | | | |
|---|-----------|------|------|------|
| Двигатель | MZD138-HF | | | |
| Фаза | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ |
| Номинальное напряжение / VAC | 400 | 400 | 440 | 440 |
| Подключение | Δ | Y | Δ | Y |
| Частота / Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Метод опред. данных | мн | мн | мн | мн |
| Соответствует нормативам | - | - | - | - |
| Скорость вращения / min⁻¹ | 435 | 340 | 450 | 370 |
| Входная мощность / W | 360 | 200 | 400 | 215 |
| Потребляемый ток / A | 1,12 | 0,47 | 1,28 | 0,48 |
| Макс. противодавление / Pa | 40 | 23 | 33 | 22 |
| Мин. темп. окр. среды / °C | -40 | -40 | -40 | -40 |
| Макс. темп. окр. среды / °C | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Пусковой ток / A | 2,2 | 0,9 | 2,35 | 1,25 |
| Фаза | 3~ | 3~ | | |
| Номинальное напряжение / VAC | 480 | 480 | | |
| Подключение | Δ | Y | | |
| Частота / Hz | 60 | 60 | | |
| Метод опред. данных | мн | мн | | |
| Соответствует нормативам | - | - | | |
| Скорость вращения / min⁻¹ | 510 | 370 | | |
| Входная мощность / W | 520 | 270 | | |
| Потребляемый ток / A | 1,2 | 0,54 | | |
| Макс. противодавление / Pa | 52 | 27 | | |
| Мин. темп. окр. среды / °C | -40 | -40 | | |
| Макс. темп. окр. среды / °C | 65 | 65 | | |
| Пусковой ток / A | 2,2 | 0,9 | | |

мн = Макс. нагрузка · мк = Макс. КПД · сн = Свободное нагнетание

тк = Требование клиента · ук = Установка клиента

Мы сохраняем за собой право на внесение изменений

3.3 Техническое описание

| | |
|---------------------------------|--|
| Вес | 20,1 kg |
| Типоразмер | 800 mm |
| Типоразмер двигателя | 138 |
| Покрытие ротора | Скрепление заливкой с алюминием |
| Материал клемной коробки | Полимер PP |
| Материал лопастей | Вкладыш из алюминиевой пластины, с полимерным покрытием PP |
| Количество лопастей | 5 |
| Угол атаки лопасти | 0° |

| | |
|---|---|
| Направление потока воздуха | V |
| Направление вращения | Правое, если смотреть на ротор |
| Вид защиты | IP54 |
| Класс изоляции | «F» |
| Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды (H) | H2 |
| Ссылка на температура окр. среды | Допускается разовый пуск при температуре от -40 до -25 °C. В случае длительной работы при температуре окружающей среды ниже -25 °C (например, применение в условиях холода) использовать вентиляторы в исполнении со специальными подшипниками для низких температур. |
| Положение при монтаже | Любое |
| Отверстия для отвода конденсата | На стороне ротора и статора |
| Режим работы | S1 |
| Опора двигателя | Шарикоподшипники |
| Контактный ток по IEC 60990 (измерительная схема рис. 4, TN-система) | <= 3,5 mA |
| Электрическое подключение | Клеммная коробка |
| Заданная защита двигателя | Реле температуры (TW) выведено, изолировано от основания |
| Выход кабеля подключения | Осев. |
| Класс защиты двигателя | I (если защитный провод подключен стороной заказчика) |
| Соответствие продукта стандартам | EN 60034-1 (2010 год) |
| Допуск | VDE; CCC; EAC |



В случае циклических пиков скорости вращения учитывайте то, что вращающиеся детали устройства рассчитаны на макс. количество в 1 млн. циклов нагрузки. При возникновении вопросов обращайтесь в службу поддержки ebm-papst.

⇒ Используйте устройство согласно его типу защиты.

Указания касательно качества поверхности

Поверхности изделий соответствуют общепринятым промышленным стандартам. Во время работы качество поверхности может изменяться. Это не влияет на прочность, устойчивость к деформации и соблюдение заданных размеров. С течением времени заметна реакция цветных пигментов в использованных лаках на ультрафиолетовое излучение. Тем не менее это не оказывает какого-либо воздействия на технические свойства изделий. Чтобы избежать образования пятен и выцветания, изделие необходимо защищать от ультрафиолетового излучения. Изменения цвета не являются причиной для рекламации и исключены из гарантийных обязательств.

3.4 Данные по крепежу

| | |
|----------------------------------|-----|
| Класс прочности крепежных винтов | 8.8 |
|----------------------------------|-----|

→ Застопорите винты крепления от случайного выворачивания (используйте, например, самостопорящиеся винты).

Дальнейшие крепежные данные при необходимости можно найти на чертеже изделия или в главе главе 4.1 Порядок механического подключения.

3.5 Условия транспортировки и хранения

| | |
|---|--------|
| Максимально допустимая темп. окружающей среды электродвигателя (трансп./хранение) | +80 °C |
| Минимально допустимая темп. окружающей среды электродвигателя (трансп./хранение) | -40 °C |

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

4.1 Порядок механического подключения



ОСТОРОЖНО

Опасность порезов и защемления при извлечении вентилятора из упаковки

- Осторожно извлекайте устройство из упаковки, взяв его за лопасти. Не допускайте ударов и толчков.
- Носите защитную обувь и плотные защитные перчатки.



ОСТОРОЖНО

Тяжелая нагрузка при извлечении устройства

Возможны травмы, например спины.

- Извлекайте устройство из упаковки вдвоем.



ОСТОРОЖНО!

Могут повредиться лопасти крыльчатки.

- Аккуратно опустите вентилятор на мягкую поверхность. Следите, чтобы на лопасти не оказывалось давление.
- После монтажа проверьте, легко ли вращается крыльчатка, не деформированы, не искривлены и не цепляются ли при движении ее лопасти.

УКАЗАНИЕ

Повреждение устройства вследствие вибрации

Повреждение подшипников, сокращение срока службы

- Нельзя допускать, чтобы с деталей установки на вентилятор передавались усилие или недопустимо высокие вибрации.
- Если вентилятор подключен к воздуховодам, тогда такое подключение должно быть выполнено с амортизацией вибрации, например, посредством компенсаторов или подобных элементов.
- Закрепить вентилятор без натяга на нижней части конструкции.

→ Проверьте устройство на отсутствие повреждений при транспортировке. Монтаж поврежденных устройств не разрешается.

→ Смонтируйте неповрежденное устройство согласно его назначению.

→ Не выполняйте переналадку и переоснащение устройства. Замена клеммной коробки недопустима.



ОСТОРОЖНО

Возможно повреждение устройства

Если устройство при монтаже смещается, это может привести к серьезным повреждениям.

→ Обеспечьте фиксацию устройства в месте установки до затяжки всех крепёжных винтов.

- Вентилятор при затягивании не должен перекашиваться.

4.2 Порядок электрического подключения



ОПАСНО

Электрическое напряжение на корпусе

Поражение электрическим током

→ Всегда подключайте сначала защитный провод заземления.

→ Проверьте защитный провод заземления.



ОПАСНО

Дефект изоляции

Опасность для жизни вследствие поражения электрическим током

→ Используйте только такие провода, которые соответствуют предписаниям относительно напряжения, тока, материала изоляции, допустимой нагрузки и т. п.

→ Прокладывайте провода таким образом, чтобы избежать их контакта с врачающимися деталями.



ОПАСНО

Электрический заряд (>50 мкКл) между сетевым

проводом и подключением защитного провода после отключения сети при параллельном подключении нескольких устройств.

Поражение электрическим током, опасность травмирования

→ Обеспечьте достаточную защиту от прикосновения. Перед выполнением работ с электрическим разъемом необходимо закоротить сетевые подключения и защитный провод (PE).



ОСТОРОЖНО

Электрическое напряжение

Вентилятор представляет собой встраиваемый компонент и не оснащен электрическим разъединителем.

→ Подключайте вентилятор только к таким электрическим цепям, которые могут отключаться выключателем с разъединением по всем полюсам.

→ При выполнении работ с вентилятором необходимо заблокировать от повторного включения установку/ машину, в которую встроен вентилятор.

УКАЗАНИЕ**Просачивание воды в проводку**

На конец кабеля эксплуатирующей стороны попадает вода, которая может повредить устройство.

→ Убедитесь в том, что конец провода подключен в сухом месте.



Подключайте устройство только к таким электрическим цепям, которые могут отключаться выключателем с разъединением по всем полюсам.

4.2.1 Необходимые условия

- ⇒ Проверьте, совпадают ли данные, указанные на заводской табличке, с параметрами подключения.
- ⇒ Перед подключением устройства убедитесь в том, что напряжение питания соответствует указанному напряжению для устройства.
- ⇒ Используйте только те кабели, которые рассчитаны на силу тока согл. указанной на заводской табличке.

При определении поперечного сечения руководствуйтесь положениями EN 61800-5-1. Защитный провод должен иметь поперечное сечение как минимум равное сечению внешнего провода.

Мы рекомендуем использовать провода на 105 °C.

Используйте провода с минимальным сечением не ниже AWG26/0,13 mm².

4.2.2 Автомат защиты от тока утечки

Если в используемом оборудовании необходимо применение устройств защиты от тока утечки, допускаются исключительно устройства защиты от тока утечки, чувствительные к пульсирующим и/или любым видам токов (тип А или В). Устройства защиты от тока утечки не обеспечивают индивидуальной защиты при эксплуатации устройства, равно как и при эксплуатации преобразователей частоты.

4.2.3 Управление напряжением**УКАЗАНИЕ**

При регулировании частоты вращения посредством трансформаторов или электронных регуляторов напряжения (например, фазовой отсечки) может возникнуть превышение тока. В зависимости от способа монтажа устройства, при фазовой отсечке могут также возникнуть шумы и вибрации. Вибрации могут привести к повреждениям подшипника, и, как следствие, к преждевременному выходу из строя.

4.2.4 Преобразователь частоты

Применение преобразователя частоты возможно по договоренности с компанией ebm-papst.



Для эксплуатации на преобразователях частоты установите между преобразователем и двигателем многополюсный синус-фильтр (фаза-фаза и фаза-земля).

Благодаря многополюсному синус-фильтру двигатель в режиме преобразователя частоты защищен от высоких переходных напряжений, которые могут разрушить изоляционную систему обмотки, и от вредных подшипниковых токов.

При использовании преобразователя частоты заказчиком должен быть выполнен нагрев двигателя во время установки в конечное устройство.


4.3 Подключение в клеммной коробке**4.3.1 Подготовка соединительных проводов для подключения**

Зачищайте провод лишь настолько, чтобы обеспечить герметичность кабельного резьбового ввода и разгрузку соединений от натяжения. Моменты затяжки см. главу 3.1. Чертеж изделия.

**УКАЗАНИЕ**

Герметичность и амортизация зависят от используемого кабеля.

→ Это должен проверить пользователь.

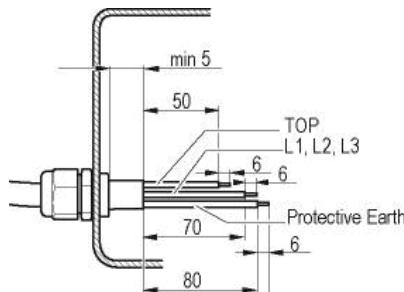**4.3.2 Соединение проводов с клеммами**

- ⇒ Удалите заглушку кабельного резьбового ввода. Удаляйте колпачок (заглушку) только в месте ввода кабеля.
- ⇒ Введите провод (проводы) (не входят в комплект поставки) в клеммную коробку.
- ⇒ Сначала подсоедините защитный провод (PE).
- ⇒ Подсоедините провода к соответствующим клеммам.
- ⇒ Подсоедините реле температуры (TW).

Используйте при этом отвертку.

При подсоединении к клеммам убедитесь в целостности всех жил.

Клеммная колодка имеет защиту от проникания (прохождения жил) насквозь.

- ⇒ Вводите провода до появления сопротивления.
- ⇒ Уплотните клеммную коробку.

4.3.3 Прокладка кабеля

Проникновение влаги вдоль проложенного кабеля в направлении кабельного ввода недопустимо.

**УКАЗАНИЕ****Ущерб из-за попадания влаги.**

Если на кабельных вводах скапливается влага, то влага может проникать в клеммную коробку.

- ⇒ Во избежание скапливания воды на кабельных вводах старайтесь прокладывать кабель по кривой с углублением («водяной мешок»).
- ⇒ Если это невозможно, то, например, с помощью установки кабельной стяжки прямо перед кабельным вводом можно сделать капельник.



Горизонтально установленные вентиляторы

Убедитесь в том, что кабель проложен в форме петли.

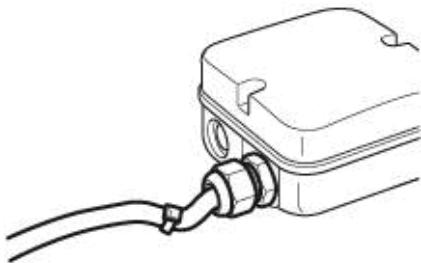


Иллюстрация 2: Горизонтально установленный вентилятор, прокладка кабеля в форме петли.

Вертикально установленные вентиляторы

При прокладке кабеля убедитесь в том, что кабельные вводы расположены снизу. Кабели должны всегда выводиться по направлению вниз.

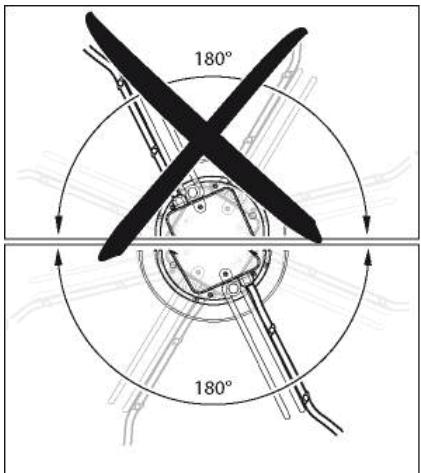


Иллюстрация 3: Прокладка кабеля при вертикально установленных вентиляторах.

4.3.4 Защита двигателя**ОСТОРОЖНО!****Электрическое напряжение**

Устройство является встраиваемым компонентом и не имеет размыкающего переключателя.

- Подключайте устройство только к надлежащему пусковому агрегату.
- Подключайте устройство только к цепям тока с выключателем, обеспечивающим отключение всех полюсов.
- Во время работы с устройством необходимо исключить непроизвольное включение машины/ установки, в которую данное устройство смонтировано.

УКАЗАНИЕ**Отсутствует защита двигателя**


Без защиты двигателя возможен перегрев двигателя и его повреждение.

- Подключите встроенное в обмотку реле температуры.

В целях защиты устройств двигатели оснащены реле температуры.

Убедитесь в этом и проверьте, чтобы реле температуры было правильно подключено перед каждым вводом в эксплуатацию. В случае неправильного подключения реле температуры ответственность по гарантии исключается.

4.4 Схема подключения

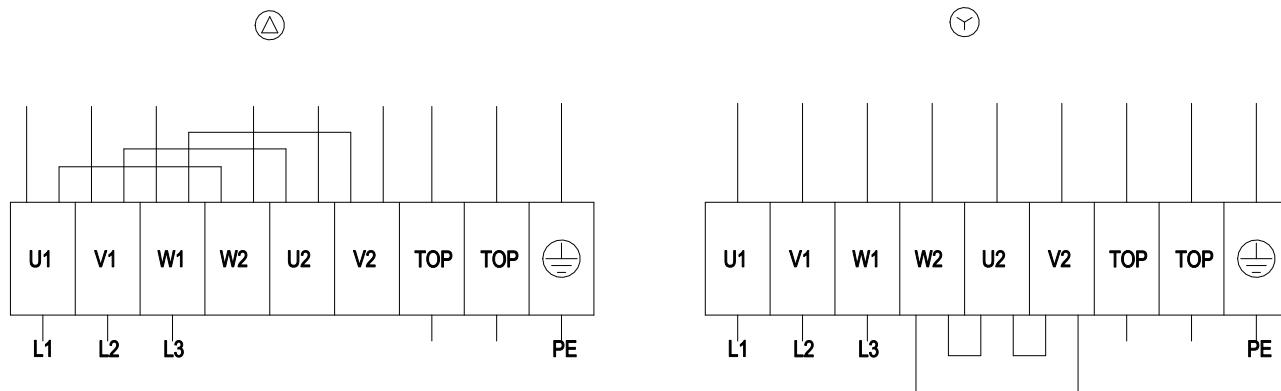

| | |
|------------|----------------------------------|
| Δ | Соединение по схеме треугольника |
| Y | Соединение по схеме звезды |
| L1 | = U1 = черный |
| L2 | = V1 = синий |
| L3 | = W1 = коричневый |
| W2 | желтый |
| U2 | зеленый |
| V2 | белый |
| TOP | 2 x серый |
| PE | зеленый/желтый |

4.5 Вскрытие дополнительных кабельных резьбовых вводов

Возможен пробой отверстия для второго резьбового ввода на клеммной коробке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В случае неисправности на кабельном резьбовом вводе присутствует электрическое напряжение

Поражение электрическим током

→ В случае пластмассовых клеммных коробок использование металлических кабельных вводов не допускается.

- ⇒ Вверните кабельный резьбовой ввод с помощью гаечного ключа в предназначенное резьбовое отверстие. Соблюдайте моменты затяжки, см. главу 3.1 Чертеж изделия.
- ⇒ Удалите пластмассовую пластиночку, которая была выломана при изготовлении проема внутри клеммной коробки.

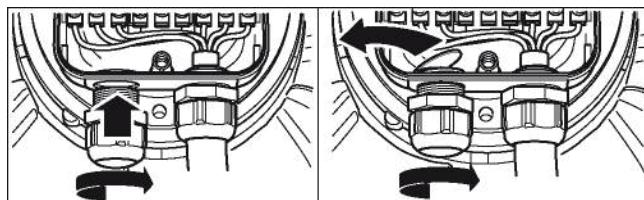


Иллюстрация 4: Пробой кабельного резьбового ввода



УКАЗАНИЕ

Герметичность и амортизация зависят от используемого кабеля.

→ Это должен проверить пользователь.

4.6 Проверка подключений

- ⇒ Убедитесь в полном обесточивании (всех фаз) устройства.
- ⇒ Примите меры против повторного включения
- ⇒ Проверьте правильность и надежность подключения соединительных проводов.
- ⇒ Снова приверните винты крышку клеммной коробки. Моменты затяжки винтов крышки клеммной коробки, см. главу 3.1 Чертеж изделия.
- ⇒ Убедитесь в том, что клеммная коробка полностью закрыта и уплотнена и все винты и кабельные резьбовые вводы правильно затянуты.

4.7 Включение устройства

Разрешается включать прибор только после надлежащим образом выполненной установки, в ходе которой были использованы необходимые устройства защиты, а электроподключение было выполнено квалифицированным специалистом. Данное указание касается также приборов, которые со стороны пользователя оборудованы штекерными разъемами, клеммными зажимами или другими соединительными элементами.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Нагрев корпуса двигателя

Опасность возгорания

→ Убедитесь в том, что вблизи вентилятора не находятся воспламеняющиеся и взрывоопасные вещества.

- ⇒ Перед включением проверьте устройство на отсутствие внешне различных повреждений и исправное функционирование защитных устройств.
- ⇒ Проверьте воздушные каналы вентилятора на отсутствие посторонних предметов. В случае обнаружения, удалите их.
- ⇒ Подведите номинальное напряжение к источнику питания.



УКАЗАНИЕ

Повреждение устройства вследствие вибрации

Повреждение подшипников, сокращение срока службы

- ⇒ Вентилятор необходимо эксплуатировать во всем диапазоне регулирования скорости вращения на низком уровне вибрации.
- ⇒ Сильные вибрации могут возникать в результате, например, неправильного обращения, вследствие повреждения при транспортировке или из-за резонанса узлов и/или всей конструкции.
- ⇒ В ходе ввода вентилятора в эксплуатацию необходимо определить диапазоны частоты вращения при очень высокой частоте вибрации и при возможных резонансных частотах.
- ⇒ Во время регулирования частоты вращения или максимально быстро пройдите область резонанса, или найдите другие способы избежать его.
- ⇒ Эксплуатация при слишком высоком уровне вибрации может привести к преждевременному выходу из строя.

4.8 Выключение устройства

- ⇒ Разъедините устройство с помощью главного выключателя подводящего (питающего) провода от источника электропитания.
- ⇒ При отсоединении разъем защитного провода должен отсоединяться последним.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, НЕИСПРАВНОСТИ, ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Не выполняйте ремонт устройства самостоятельно.

Перешлите устройство для ремонта или замены в компанию ebm-papst.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Даже при выключенном устройстве на клеммах и разъемах присутствует напряжение

Поражение электрическим током

- Открывайте устройство только через 5 минут после отключения напряжения по всем полюсам.

ОСТОРОЖНО

При подведении рабочего напряжения, например после отказа сети, происходит повторный автоматический пуск двигателя.

Опасность травмирования

- Не находитесь в опасной зоне устройства.
- При выполнении работ на устройстве отключайте подачу сетевого напряжения и блокируйте его от повторного включения.
- Дождитесь остановки работы устройства.
- Добавьте выведенное реле температуры в цепь управления таким образом, чтобы не допустить повторного автоматического пуска охлажденного двигателя после неисправности.



В случае долгогоостояния устройства, например во время его хранения, мы рекомендуем вводить устройство в эксплуатацию как мин. на 2 часа для возможности испарения образующегося конденсата и обеспечения подвижности подшипников.

| Неисправность/ ошибка | Возможная причина | Способ устранения |
|---|---|---|
| Неравномерная работа рабочего колеса | Дисбаланс вращающихся деталей | Очистить устройство; если после очистки дисбаланс все еще сохраняется, заменить устройство. Убедитесь в том, что при очистке не были удалены балансировочные зажимы. |
| Вал двигателя не вращается | Механическая блокировка | Выключить, обесточить и устранить механическую блокировку. |
| | Неисправность электропитания | Проверить сетевое напряжение, восстановить его подачу. |

| | | |
|---------------------------|--|---|
| | Неправильное подключение | Обесточить, исправить подключение, см. электросхему. |
| | Сработало реле температуры | Дать охладиться двигателю, найти и устранить причину неисправности, при необходимости активировать защиту от повторного включения |
| | Недопустимая рабочая точка | Проверить рабочую точку |
| Перегрев двигателя | Слишком высокая температура окружающей среды | По возможности снизить температуру окружающей среды |
| | Неэффективное охлаждение | Восстановить работу системы охлаждения. |



В случае иных неисправностей свяжитесь с фирмой ebm-papst.

5.1 Очистка

УКАЗАНИЕ

Повреждение устройства при очистке

Возможен сбой в работе

- Не выполняйте очистку устройства с помощью водной струи или очистителем высокого давления.
- Не используйте средства очистки с содержанием кислоты, щелочи и растворителей.
- Не используйте для очистки острые предметы.

5.2 Проверка техники безопасности

| Что следует проверить? | Каким образом? | Периодичность | Какие меры принять? |
|---|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| Защитную обшивку на комплектность или отсутствие повреждений | Визуальная проверка | мин. каждые полгода | Восстановление или замена устройства |
| Проверка устройства на отсутствие повреждений лопастей (крыльчатки) и корпуса | Визуальная проверка | мин. каждые полгода | Замена устройства |
| Крепление соединительных проводов | Визуальная проверка | мин. каждые полгода | Крепление |



| | | | |
|--|---------------------|-------------------------|---|
| Крепление подключения защитного провода | Визуальная проверка | мин. каждые полгода | Крепление |
| Проверка изоляции проводов на отсутствие повреждений | Визуальная проверка | мин. каждые полгода | Замена проводов |
| Герметичность кабельного резьбового ввода | Визуальная проверка | мин. каждые полгода | Подтягивание, в случае повреждений замена |
| Отверстия для слива конденсата, где это необходимо, от забивания | Визуальная проверка | мин. каждые полгода | Открыть отверстия |
| Сварные швы на растрескивание | Визуальная проверка | мин. каждые полгода | Замена устройства |
| Неконтактные шумы в подшипниках | Акустические | Минимум 1 раз в полгода | Заменить устройство |

5.3 Утилизация

Целями высокого приоритета предприятия ebm-papst являются защита окружающей среды и бережное обращение с ресурсами. ebm-papst использует систему экологического менеджмента, сертифицированную согласно ISO 14001, которая неизменно используется во всем мире согласно немецким стандартам. Уже на стадии разработки экологически чистая конструкция, техническая безопасность и охрана здоровья являются неизменными целевыми параметрами.

В следующей главе приведены рекомендации по экологически чистой утилизации изделия и его компонентов.

5.3.1 Действующие в конкретной стране нормативные акты



УКАЗАНИЕ

Действующие в конкретной стране нормативные акты

При утилизации изделий или отходов, проводящейся в отдельных фазах жизненных циклов, соблюдайте действующие в конкретной стране нормативные акты. Также необходимо соблюдать соответствующие стандарты по утилизации.

5.3.2 Демонтаж

Процесс демонтажа изделия должен выполняться или контролироваться квалифицированным персоналом с соответствующими профессиональными знаниями.

Разбирать изделие следует согласно общепринятым для конструкций с двигателями порядку и на отдельные компоненты, пригодные для утилизации.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тяжелые части изделия могут упасть! Изделие частично состоит из отдельных тяжелых компонентов. При демонтаже данные компоненты могут упасть.

Это может привести к смерти, тяжелым травмам и возникновению материального ущерба.

→ Зафиксируйте свободные узлы от падения.

5.3.3 Утилизация компонентов

Изделия состоят преимущественно из стали, меди, алюминия и пластика.

Металлические материалы являются согласно общепринятым нормам абсолютно пригодными для утилизации.

Для утилизации сортируйте узлы по следующим категориям:

- Сталь и железо
- Алюминий
- Цветной металл, например, обмотка двигателя
- Пластики, специально с бромированными огнезащитными веществами, согласно маркировке
- Изоляционные материалы
- Кабели и провода
- Электронный мусор, например, монтажные платы

В двигателях с наружным ротором от компании ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG используются только ферритовые магниты, а не редко встречающиеся земляные магниты.

→ Ферритовые магниты можно утилизировать как обычное железо и сталь.

Электрические изоляционные материалы в изделии, кабелях и проводах изготовлены из одинаковых материалов и, таким образом, должны обрабатываться одинаковым способом.

При этом речь идет о следующих материалах:

- Различные изоляторы, используемые в клеммной коробке
- Электропроводка
- Кабель для внутренней разводки
- Электролитические конденсаторы

Узлы электроники необходимо квалифицированно утилизировать в качестве электронного мусора.



→ В случае возникновения дополнительных вопросов по утилизации обратитесь за консультацией в фирму ebm-papst.